



ТЭМП - 4

Твердомер электронный
малогабаритный
переносной
программируемый

ПАСПОРТ

ТЭМП-4.4271-001 ПС

Москва 2007

ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения точности результатов измерения твердости в течение всего срока эксплуатации прибора необходимо:

1. Проверять перед началом измерений плотность затяжки опорного кольца (12) и цангового механизма взвода датчика (9), см. рис.1 паспорта.

2. После окончания измерений разгрузить пружину, нажав на спусковую кнопку (8) датчика.

3. Ежемесячно прочищать внутреннюю поверхность направляющей трубки (10), опорного кольца (12) и ударник (5) датчика от грязи и пыли х/б салфеткой, смоченной в спирте. Для этого нужно аккуратно выкрутить опорное кольцо (12) и механизм взвода (9) – не разбирая его, затем вынуть ударник (5). После протирки датчик собрать в обратной последовательности.

Регулярно (с периодичностью не реже одного раза в месяц) проверять погрешность показаний прибора на образцовых мерах твердости 2-го разряда. **Образцовые меры должны быть установлены (притерты круговыми движениями) на плоской шлифованной поверхности массивной плиты, с помощью густой смазки типа литол,** циатим, солидол таким образом, чтобы отсутствовал металлический контакт (см. п.10.4.2.1 методики поверки, включенной в паспорт). Материал плиты - сталь или чугун, толщина - не менее 50 мм, масса - не менее 5 кг. Если погрешность прибора превышает допустимую величину, следует перепрограммировать проверяемую шкалу прибора, согласно п.7 паспорта.

Перед сдачей прибора на поверку проверить погрешность показаний прибора в соответствии с п.2.2, и при необходимости перепрограммировать шкалы твердости прибора, см. п. 7.

В случае, когда вместе с прибором (или к прибору) приобретен **спецдатчик для шестерен с удлиненной насадкой** (ее длина – 50 мм, диаметр – 5 мм), который используется для измерения твердости на деталях с труднодоступными местами (шестерни, сварные швы, пазы и т.д.), следует иметь в виду следующее.

Во-первых, при проверке на образцовых мерах твердости спецдатчик с удлиненной насадкой имеет погрешность не более 5%, во-вторых, используется в производстве и проверяется только при измерениях вертикально сверху вниз.

При использовании стандартного короткого ударника для спецдатчика, поставляемого вместе с ним, следует иметь в виду, что у него те же метрологические характеристики и возможности измерений под разными углами, как и у стандартного датчика.

Для каждой насадки спецдатчика в твердомер программируются свои шкалы твердости.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Введение	4
1. Назначение	4
2. Основные технические характеристики	5
3. Комплект поставки	6
4. Устройство и принцип работы	7
5. Подготовка к работе	9
6. Порядок работы	9
7. Программирование прибора.....	11
8. Возможные неисправности и способы их устранения.....	13
9. Техническое обслуживание	14
10. Методика поверки	14
11. Гарантии изготовителя	17
12. Свидетельство о приемке	18
Приложения:	
1. Гарантийный талон	19
2. Сертификат об утверждении типа средств измерений	20
3. Свидетельство о регистрации в отраслевом Реестре МПС РФ	21
4. Аттестат аккредитации на право проведения поверки.....	22

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления пользователей с техническими характеристиками, принципом действия, правилами ухода и условиями эксплуатации универсального программируемого электронного переносного твердомера типа ТЭМП-4 (в дальнейшем - твердомера или прибора).

Высокая надёжность и длительная бесперебойная работа прибора зависит от правильной его эксплуатации в соответствии с рекомендациями и требованиями настоящего паспорта. Поэтому перед началом эксплуатации прибора необходимо внимательно ознакомиться с содержанием настоящего паспорта.

Твердомер изготовлен в соответствии с ТУ 4271-004-13286280-02.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Твердомер предназначен для неразрушающего экспрессного измерения твердости сталей, сплавов и их сварных соединений по шкалам Бринелля (НВ), Роквелла (HRC), Шора (HSD), Виккерса (HV), а также определения предела прочности сталей R_m по ГОСТ 22761-77.

Область применения твердомера может быть расширена также и на другие материалы, например, чугуны разных марок, цветные металлы и их сплавы, например, баббиты, неметаллы, например, резина. Для этого пользователь имеет возможность программирования трех произвольных шкал, условно обозначенных как НХ и Нz (без десятичной точки) и НХ1 (с десятичной точкой).

Прибор может быть использован в полевых, производственных и лабораторных условиях в машиностроении, металлургии, энергетике и других отраслях промышленности, на транспорте, а также в ремонтно-монтажных организациях.

Объектами измерений могут быть различные изделия, включая крупногабаритные изделия, узлы и детали сложной формы, имеющие труднодоступные зоны измерений, в том числе: сосуды давления различного назначения, (корпуса атомных и химических реакторов, парогенераторы, коллекторы, котельные барабаны, газгольдеры и т.д.), магистральные трубопроводы, роторы турбин и генераторов, валки прокатных станов, коленчатые валы, шестерни, детали и узлы различных транспортных средств, рельсы, колеса железнодорожного подвижного состава, промышленные полуфабрикаты, (отливки, поковки, листы, трубы) и т.д.

1.2. Прибор может быть применен:

1.2.1. Для оперативного контроля твердости деталей массового производства в цеховых условиях, например, для оценки стабильности технологических процессов (до и после термической или механической обработки, сварки, обработки давлением и т.д.)

1.2.2. При диагностировании эксплуатируемого оборудования для оценки и установления его остаточного безопасного ресурса.

1.3. Прибор позволяет проводить измерения на плоских, выпуклых и вогнутых поверхностях изделий с различным радиусом кривизны и параметром шероховатости не более Ra 2,5 по ГОСТ 2789-73, а также на изделиях различной массы и толщины.

1.4. Контроль твердости изделий массой менее 1,5 кг и толщиной менее 7 мм (в основном трубы, листы, обечайки, двутавры, уголки и т.д.) проводится по методикам, разработанным Производителем.

Для измерения твердости изделий с малой массой допускается их притирать с помощью густой смазки типа литол на плоскошлифованную стальную плиту массой свыше 2 кг и толщиной свыше 50 мм

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Диапазоны измерения твердости по шкалам:

Роквелла	(22-68)	HRC
Бринелля	(100-450)	HB
Шора	(22-99)	HSD
Виккерса	(100-950)	HV

При необходимости указанные пределы измерения твердости могут быть расширены, как в область высоких, так и низких значений. Возможна калибровка прибора по другим шкалам твердости.

2.2. Абсолютная погрешность твердомера при его настройке, калибровке и проверке по образцовым мерам твердости 2-го разряда по ГОСТ 9031-78 и ГОСТ 8.426-81 не должна превышать значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Тип мер твердости	Шкала твердости	Значение твердости образцовой меры	Абсолютная погрешность
МТР ГОСТ 9031-78	HRC	25 ± 5 45 ± 5 65 ± 5	± 1,5 HRC
МТБ ГОСТ 9031-78	HB	100 ± 25 200 ± 50 400 ± 50	± 10 HB
МТВ ГОСТ 9031-78	HV	450 ± 50 800 ± 75	± 12 HV
МТШ ГОСТ 8.426-81	HSD	30 ± 7 60 ± 7 95 ± 7	± 2 HSD

2.3. Время одного измерения, с	не более 1
2.4. Напряжение питания прибора от 2-х элементов типа АА (А-316), В	3
2.5. Ресурс непрерывной работы на одном комплекте элементов питания, час:	не менее 600
2.6. Время автоматического отключения прибора при отсутствии активных действий оператора, мин	1,5
2.7. Шероховатость контролируемой поверхности, Ra	не более 2,5*
2.8. Минимально допустимое напряжение питания, В	1,6
2.9. Диаметр шаровидного индентора, мм	3
2.10. Твёрдость индентора, HV	не менее 1600
2.11. Масса прибора (, кг	0,23
2.12. Габаритные размеры, мм	30 x 65 x 135
2.13. Температура эксплуатации, °С	от -30 до +60
2.14. Относительная влажность воздуха (при 25°С) ,%	не более 80
2.15. Количество результатов измерений, необходимое для усреднения прибором	от 3 до 100

* шлифовка мест измерений проводится шлифмашинкой или напильником (надфилем) с мелкой насечкой с последующей дошлифовкой шкуркой с мелким зерном.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

	шт.
1. Блок электронный в пластмассовом или металлическом корпусе	1
2. Датчик с соединительным кабелем	1
3. Толкатель (привинчивается к корпусу)	1
4. Элементы питания (щелочные), типа АА.....	2
5. Паспорт прибора.....	1
6. Чемодан или чехол.....	1

Комплекты образцовых мер твердости по Бринеллю МТБ или Роквеллу МТР поставляются по желанию Заказчика за отдельную плату.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

4.1. Твердомер представляет собой портативный электронный прибор, динамического действия, состоящий из датчика и электронного блока, рис.1, соединенных экранированным кабелем (7), а также двух элементов питания типа АА, вставляемых в отсек питания, расположенный на обратной стороне корпуса электронного блока.

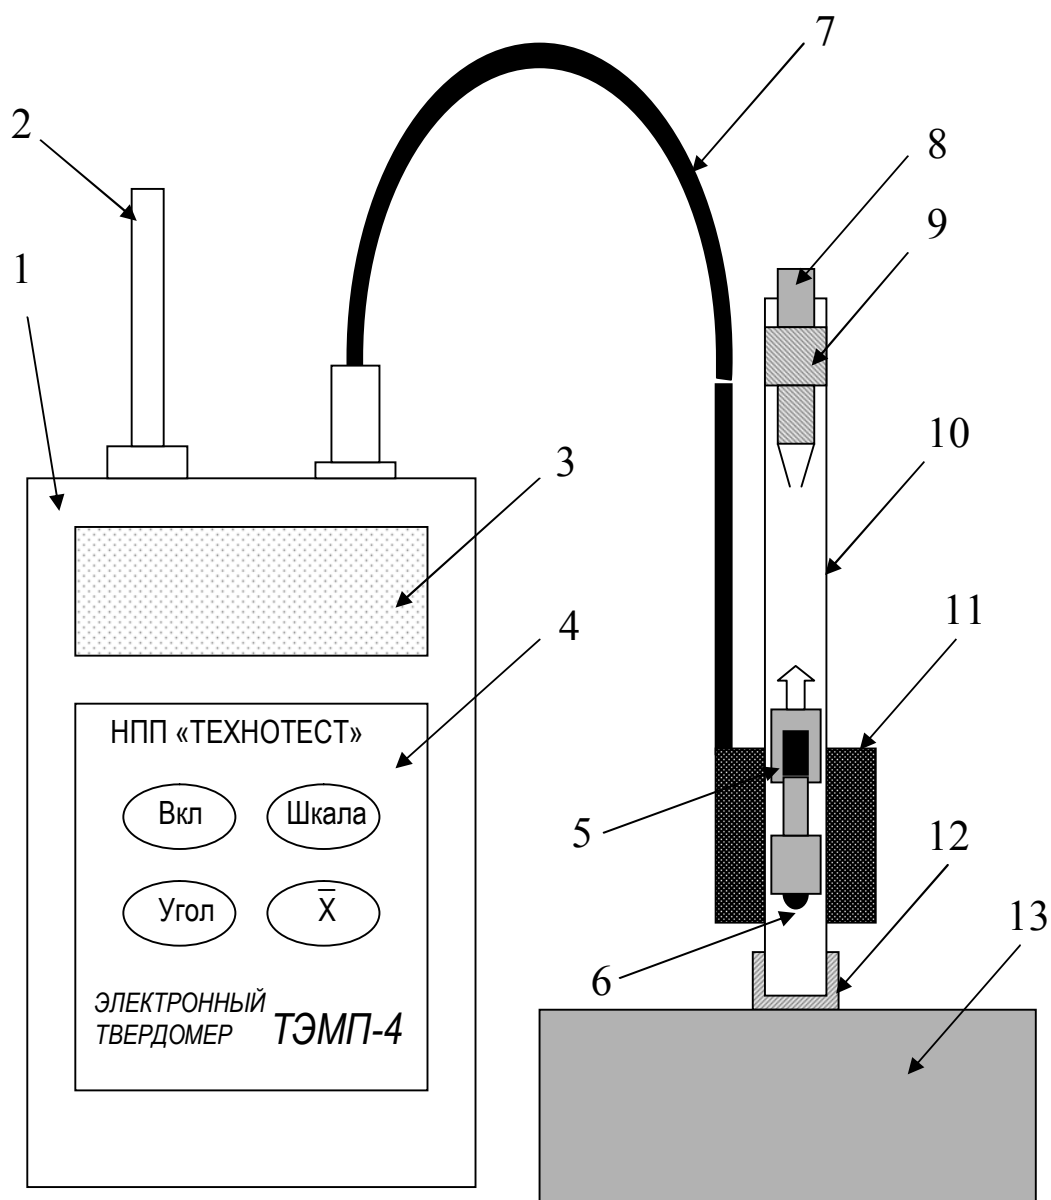


Рис.1. Устройство твердомера ТЭМП-4

- 1- корпус электронного блока; 2- толкатель; 3 – индикатор; 4 – клавиатура;
5 – ударник; 6 – шаровидный индентор; 7 – экранированный кабель;
8 – спусковая кнопка; 9 – цанговый механизм; 10 – направляющая трубка;
11 – катушка индуктивности; 12 – опорное кольцо; 13 – измеряемое изделие.

4.2. Датчик состоит из направляющей трубки (10), цангового механизма (9), ударника (5) (включающего в себя твердосплавный шаровидный индентор (6) и постоянный магнит), катушки индуктивности (11), опорного кольца (12) и спусковой кнопки (8). Взвод датчика осуществляется с помощью закреплённого на корпусе прибора толкателя (2). В процессе измерения ударник ударяется о поверхность измеряемого изделия (13) и отскакивает от него. При падении и отскоке ударника, постоянным магнитом, вмонтированным в ударник, в катушке индуктивности наводится ЭДС. Полученный сигнал от датчика передается по экранированному кабелю в электронный блок.

4.3. Электронный блок твердомера встроен в пластмассовый (или металлический) корпус (1). На лицевой стороне корпуса прибора расположены жидкокристаллический индикатор - ЖКИ (в дальнейшем "индикатор") (3) и клавиатура (4), имеющая четыре кнопки: кнопка включения - выключения прибора «ВКЛ», кнопка выбора угла наклона датчика «УГОЛ», кнопка выбора шкалы «ШКАЛА», кнопка усреднения результатов «Х». На верхней стороне расположен разъем для подключения датчика и толкатель.

Более подробно о назначении кнопок сказано в разделах «Порядок работы» и «Программирование прибора».

4.4. Крышка отсека питания находится на задней стенке корпуса электронного блока. Батареи типа А-316 (или аналогичные) устанавливаются согласно полярности, указанной в отсеке.

4.5. При включении прибора кнопкой «ВКЛ» на индикаторе отображается результат последнего измерения по соответствующей шкале, по которой он был получен, а также другая дополнительная информация в соответствии с рис.2 и 3.

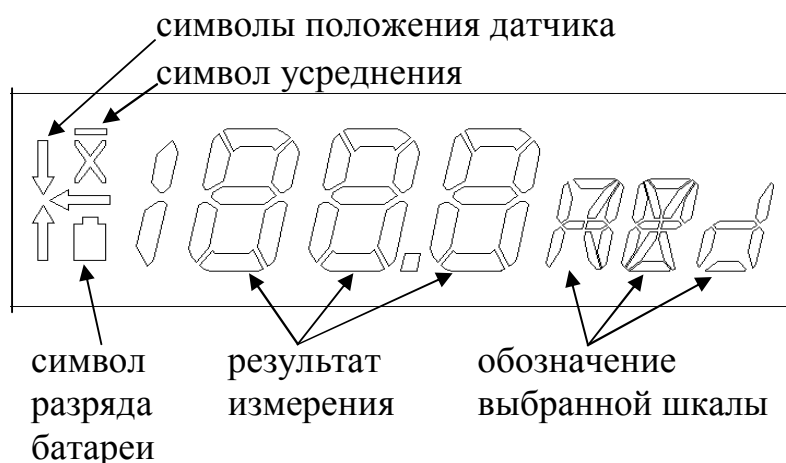


Рис. 2. Индикатор твердомера ТЭМП-4 (показаны все символы)

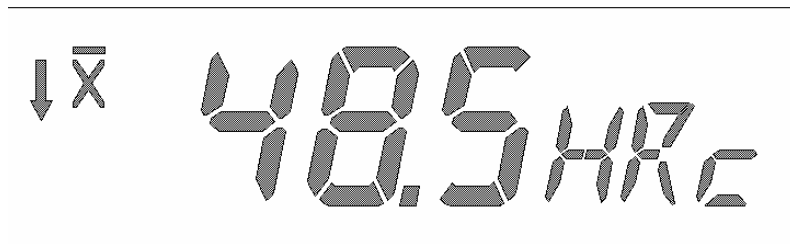


Рис. 3. Пример отображаемой на индикаторе информации

4.6. При полном разряде батарей (до уровня 2 В и ниже) на индикаторе, в левом нижнем углу, высвечивается символ разряда батареи. При этом прибор работоспособен, но его корректная работа не гарантируется.

4.7. Принцип измерения твердости динамический - по соотношению скоростей падения и отскока ударника, преобразуемым прибором в числа твердости выбранной пользователем шкалы. Шкалы твердости программируются в прибор по образцовым мерам твердости (или образцам с известной твердостью) и хранятся в его энергонезависимой памяти.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

5.1. После транспортировки твердомера при температуре ниже минус 20°C необходимо выдержать его перед включением не менее 2-х часов при нормальной температуре.

5.2. Провести внешний осмотр прибора, убедиться в отсутствии механических повреждений электронного блока, датчика, соединительного кабеля.

5.3. Соединить датчик с электронным блоком. Вставить в батарейный отсек элементы питания, соблюдая полярность. Привернуть толкатель к корпусу прибора.

5.4. Убедиться, что опорное кольцо и цанговый механизм плотно (до упора) завернуты на корпусе датчика.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

6.1. Перед проведением измерений твердости необходимо выполнить следующие операции:

6.1.1. Включить прибор нажатием кнопки «ВКЛ», при этом на индикаторе прибора появится информация в соответствии с рис. 3.

6.1.2. Выбрать требуемую шкалу твердости (HL, HB, HRC, HV, HSD, HX, HX1, Hz) нажатием кнопки «ШКАЛА». Шкалы перебираются циклически, т.е. после Hz снова следует HL. Переключение шкал происходит в момент отпускания кнопки. Если выбранная шкала не запрограммирована, на месте результата измерения на индикаторе отображаются прочерки (- - -).

6.1.3. Кнопкой «УГОЛ» выбрать угол наклона датчика (сверху вниз, горизонтально, снизу вверх) в зависимости от пространственного

расположения поверхности, на которой производится измерение твёрдости. Переключение угла наклона датчика (с дискретностью 90°) происходит в момент отпущения кнопки «УГОЛ». Положение датчика обозначается стрелкой слева от результата измерения. Возможные положения датчика перебираются циклически. Учет поправки положения датчика при разных углах производится автоматически при проведении измерений твёрдости. Если отображаются все три символа положения датчика, это означает, что прибор находится в режиме специальных функций (см. п. 6.8 и раздел «Программирование»).

6.2. Если необходимо, очистить буфер усреднения результатов измерений нажатием кнопки «X» два раза с интервалом не менее 1 секунды. При этом на индикаторе появится 0.

6.3. Толкателем плавно взвести датчик с его торцевой стороны (где отверстие) до защелкивания и извлечь толкатель из датчика.

6.4. Датчик установить перпендикулярно к поверхности изделия, на котором проводится измерение твёрдости, плотно прижав его одной рукой, а другой нажать на спусковую кнопку. После соударения ударника с поверхностью на индикаторе прибора появится результат измерения в единицах выбранной шкалы.

6.5. Последующие измерения проводят в соответствии с п.п. 6.3. и 6.4.

6.6. Среднее значение результатов измерений вычисляется при нажатии кнопки «X», после чего все значения измерений, сохраняемые в буфере усреднения данных, автоматически стираются, и на индикаторе появляется усреднённое значение твёрдости по выбранной ранее шкале. Усреднённое значение отмечается появлением на индикаторе символа усреднения (см. рис. 2 и 3). Усреднённые значения сохраняются в энергонезависимой памяти прибора после выключения и включения. Усреднение производится по всему массиву данных измерений, а если их количество превышает 100, то по последним 100 измерениям. Алгоритм усреднения представляет собой вычисление среднего арифметического всей выборки результатов измерений с отбрасыванием минимального и максимального значений. Если количество усредняемых данных измерений меньше трёх, то усреднение не происходит, на индикатор выводится 0 как признак некорректного проведения операции усреднения.

6.7. Прибор отключается автоматически через 1,5 минуты после последнего измерения или нажатием кнопки «ВКЛ».

6.8. В твердомере ТЭМП-4 предусмотрен режим восстановления последней запрограммированной (откалиброванной) шкалы. Например, если на образцовых мерах была запрограммирована шкала по Бринеллю, а затем в результате неправильных действий, была нарушена, то надо сделать следующее. Выбрать кнопкой «Шкала» требуемую для восстановления шкалу твёрдости. Кнопкой «УГОЛ» выбрать режим специальных функций (см. п. 6.1). Кнопку «Шкала» нажать и удерживать до появления на индикаторе символов «ННН» - шкала будет восстановлена.

6.9. Для получения корректных результатов измерения твердости минимальное расстояние между точками измерений (отпечатками) должно быть не менее 3 мм, повторные измерения в одной и той же точке не допускаются.

6.10. Если твердомер длительное время (свыше 2-х месяцев) не эксплуатируется, следует полностью его обесточить, удалив батареи из отсека питания.

7. ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

В твердомере имеется 8 шкал твёрдости, в том числе шкала HL, которая существует всегда и в программировании не нуждается. Все остальные шкалы (HB, HRC, HSD, HV – стандартные, HX, HX1, Hz – дополнительные) нуждаются в программировании. Необходимые Заказчику шкалы программируются предприятием-изготовителем перед сдачей прибора Заказчику. Заказчик имеет возможность программирования остальных шкал по своему усмотрению, а также перепрограммирования (калибровки) ранее записанных шкал.

Программирование шкалы твердости представляет собой определение и сохранение в энергонезависимой памяти прибора пар чисел, одно из которых представляет собой значение твёрдости образцовой меры по выбранной шкале, а другое – соответствующее ему усредненное по 5-ти измерениям значение по шкале HL. Количество пар чисел (опорных точек шкалы) может быть произвольным в пределах от 2-х до 10-ти. Последующий расчёт значений твёрдости по любой запрограммированной шкале производится методом линейной интерполяции или экстраполяции значений в опорных точках.

Для программирования твердомера по соответствующей шкале требуются образцовые меры твёрдости, которые должны быть притёрты с помощью густой смазки типа литол к плоскошлифованной массивной стальной или чугунной плите (масса не менее 5 кг, толщина не менее 50 мм). При этом направление удара ударника датчика должно быть сверху вниз.

Программирование твердомера ТЭМП-4 проводится только с клавиатуры прибора, никакого внешнего программного обеспечения и компьютера для этого не требуется.

В режиме программирования применена программная защита от неправильных действий оператора, т.е. любые действия, отличающиеся от стандартного алгоритма программирования, прибором игнорируются.

ВНИМАНИЕ! В режиме программирования не происходит самоотключения прибора. В целях экономии ресурса батарей, не рекомендуется надолго оставлять прибор в этом режиме без необходимости.

Программирование твердомера проводится следующим образом.

7.1. Включить прибор. Кнопкой «ШКАЛА» выбрать шкалу, которую необходимо запрограммировать (или калибровать).

7.2. Кнопкой «УГОЛ» выбрать режим специальных функций, когда на индикаторе появятся все три стрелки, обозначающие положения датчика.

7.3. Нажать кнопку «X» и удерживать её до появления на индикаторе символа « - 0 - » и наименования программируемой шкалы, например НВ. **ВНИМАНИЕ!** При подтверждении режима программирования ранее записанной шкалы происходит ее стирание!

7.4. Провести не менее пяти измерений на первой образцовой мере (с минимальной твёрдостью). На индикаторе отображаются результаты измерений по шкале НЛ.

7.5. Кнопкой «X» выполнить усреднение. При этом на индикаторе появится усреднённое значение НЛ и символ усреднения.

7.6. Последующим нажатием кнопки «X» записать в память прибора усредненное значение НЛ. На индикаторе появится символ 000 и обозначение программируемой шкалы твёрдости.

7.7. Ввести числовое значение твёрдости образцовой меры нажатием (при необходимости с удержанием) кнопок «ШКАЛА» (увеличение значений) или «УГОЛ» (уменьшение значений). Скорость изменения значений возрастает по мере удержания кнопки.

7.8. Последующим нажатием кнопки «X» записать в память прибора выставленное значение твёрдости образцовой меры. При этом на индикаторе появится номер запрограммированной точки, в данном случае (- 1 -).

7.9. Измерения твёрдости на 2-й образцовой мере со следующим (по возрастанию) значением твёрдости, а затем на 3-й и т.д. проводится в соответствии с п.п. 7.4 – 7.8.

7.10. Выйти из режима программирования нажатием и удержанием в течение 4-х секунд кнопки «X».

При этом на индикаторе появятся 0, наименование вновь запрограммированной шкалы и символ положения датчика «сверху вниз», см., например, рисунок 3. Прибор готов к работе по вновь запрограммированной шкале.

7.11. Все шкалы, записанные в прибор (в том числе резервная копия последней перезаписанной шкалы), доступны для просмотра. Для этого нужно выбрать шкалу для просмотра кнопкой «ШКАЛА», затем перейти в режим специальных функций (см. п. 6.1) и нажать с удержанием кнопку «УГОЛ». На индикаторе появится информация вида «P4», где цифра обозначает количество точек шкалы. Нажимая кнопку «ШКАЛА» можно последовательно просмотреть значения НЛ и соответствующие им значения твёрдости по выбранной шкале. Если была выбрана шкала НЛ, то просматривается резервная копия. Выход из режима просмотра осуществляется нажатием кнопки «УГОЛ» с удержанием.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

8.1. Перечень возможных неисправностей, их причины и способы устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ пп	Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
1	2	3	4
1.	Нет индикации (прибор не включается)	- полностью разряжены элементы питания; - нарушена полярность установки элементов питания в батарейном отсеке;	- заменить элементы питания; - установить элементы питания, соблюдая полярность
2.	Показания на индикаторе не меняются	- нет контакта в разъёме соединения датчика с электронным блоком; - обрыв экранированного кабеля датчика	- проверить надежность соединения; - обратиться на предприятие - изготовитель
3.	При нажатии на спусковую кнопку ударник не разгружается	- неисправен цанговый механизм датчика*	- слегка постучать торцом датчика по твердой поверхности, нажав спусковую кнопку
4.	Самопроизвольная разгрузка датчика без нажатия на кнопку	- неисправность цангового узла датчика*	- обратиться на предприятие-изготовитель для ремонта датчика
5.	Большой разброс результатов измерений	- испытываемый материал неоднороден; - площадка для измерений подготовлена неудовлетворительно; - датчик недостаточно плотно прижат к изделию; - загрязнены направляющая трубка и ударник; - поврежден индентор ударника; - неплотно завернуты опорное кольцо и цанговый узел	- - провести дополнительную шлифовку места измерения; - провести повторное измерение; - очистить от загрязнений; (см. дополнение к паспорту) - обратиться на предприятие-изготовитель; - завернуть до упора
6.	Завышенные показания на образцовой мере твердости	- поверхность образцовой меры заполнена лунками от предыдущих измерений	- заменить меру твердости на новую

*Примечание: при многократном повторении неисправности необходимо обратиться на предприятие-изготовитель для проведения ремонта.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

9.1. Длительная и бесперебойная работа твердомера обеспечивается его правильной эксплуатацией и своевременным проведением профилактических работ.

9.2. Направляющую трубку и ударник необходимо периодически (в зависимости от условий эксплуатации прибора) очищать от грязи, пыли, следов масла х/б салфеткой, смоченной в спирте (см. Дополнение к паспорту).

9.3. При измерениях твердости в условиях повышенной запыленности или влажности корпус электронного блока прибора желательно поместить в прозрачный полиэтиленовый пакет. После эксплуатации в условиях повышенной влажности прибор и датчик необходимо просушить.

10. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ*.

Методика поверки устанавливает средства и методы первичной и периодической поверок твердомеров типа ТЭМП.

Первичную поверку проводят на предприятии-изготовителе перед началом эксплуатации прибора. Периодическую поверку проводят один раз в год.

10.1. Средства поверки.

10.1.1. При поверке должны применяться образцовые меры твердости не ниже 2 разряда типа МТР, МТБ, МТВ по ГОСТ 9031-78 и МТШ по ГОСТ 8.426-81, значения твердости которых приведены в таблице 3:

Таблица 3.

Тип меры	Значение твердости	Тип меры	Значение твердости
МТР	25 ± 5 HRC 45 ± 5 HRC 65 ± 5 HRC	МТВ	100 ± 25 HV 450 ± 50 HV 800 ± 75 HV
МТБ	100 ± 25 HB 200 ± 50 HB 400 ± 50 HB	МТШ	30 ± 7 HSD 60 ± 7 HSD 95 ± 7 HSD

* разработана ВНИИФТРИ Госстандарта РФ

Примечание: Допускается применять другие средства поверки, позволяющие проводить измерение метрологических характеристик твердомера с заданной точностью.

10.1.2. При поверке для притирки мер твёрдости должна использоваться чугунная или стальная плита массой не менее 5 кг, толщиной не менее 50 мм и густая смазка (ЦИАТИМ, литол и т.п.). Параметр шероховатости поверхностей плиты $Ra < 0,16$ по ГОСТ 2789-73.

10.2. Операции поверки

10.2.1. Поверка должна проводиться в соответствии со следующим перечнем операций:

- 1 - внешний осмотр;
- 2 - опробование;
- 3 - определение погрешности.

10.3. Условия проведения поверки и подготовка к ней.

10.3.1. Поверка должна проводиться при следующих условиях:

температура окружающей среды, °С	20±5
относительная влажность воздуха, %	30÷80
атмосферное давление, кПа	84÷106
напряженность внешних магнитных полей не более, А/см	0,4
напряжение питания, В	3 ÷ 3,2
частота вибрации не более, Гц	25
амплитуда вибрации не более, мм	0,1

10.3.2. Плита с образцовыми мерами твердости должна быть установлена горизонтально.

10.3.3. Рабочие поверхности образцовых мер твердости и индентор ударного механизма должны быть чистыми и обезжиренными по ТУ ОП 64-11-120-88.

10.3.4. При проведении поверки должны соблюдаться требования настоящего паспорта.

10.4. Проведение поверки

10.4.1. Внешним осмотром установить соответствие заводского номера прибора записи в паспорте, проверить комплектность, выявить возможное наличие механических повреждений. В случае обнаружения несоответствий данным требованиям поверка должна быть прекращена и продолжена только после их устранения.

10.4.2. Опробование твердомера.

10.4.2.1. На опорную поверхность плиты нанести тонкий слой смазки типа ЦИАТИМ-221 (ГОСТ 9433-80), или УТ (Консталин) (ГОСТ 1957-73),

или любой другой смазки аналогичной консистенции. Меры твердости установить на поверхность плиты и притереть их круговыми движениями таким образом, чтобы не было непосредственного контакта металлических поверхностей.

10.4.2.2. Проверить функционирование кнопочной клавиатуры и индикации дисплея в соответствии с пп.5-6 паспорта.

10.4.3. Определение абсолютной погрешности измерений.

10.4.3.1. Абсолютную погрешность измерений твердости твердомером на образцовых мерах твердости необходимо определять только при вертикальном (сверху вниз) направлении удара индентора твердомера.

10.4.3.2. На каждой из образцовых мер твердости см. п. 10.1.1., провести по 5 измерений. Результаты измерений усреднить и полученное среднее значение H_{cp} занести в протокол испытаний.

10.4.3.3. Вычислить абсолютную погрешность измерений твердости для каждой меры по формуле:

$$\delta = H_{cp} - H_n$$

где: H_{cp} - среднее значение твердости, полученное измерениями на образцовой мере;

H_n - нормативное (по паспорту) значение твердости образцовой меры.

Абсолютная погрешность измерений твердости твердомером при его поверке на каждой образцовой мере не должна превышать пределов, указанных в п. 2.2.

10.4.3.4. Если абсолютная погрешность измерений твердости твердомером на всех образцовых мерах твердости не превышает значений, указанных выше, то твердомер считается пригодным для эксплуатации.

Если абсолютная погрешность превышает указанные значения, то необходимо провести калибровку (перепрограммирование) твердомера на образцовых мерах твердости в соответствии с п.7 настоящего паспорта.

Если твердомер не поддается калибровке, он признается непригодным для эксплуатации.

10. 5. Оформление результатов поверки.

10.5.1. При положительных результатах первичной поверки ставится соответствующая отметка в паспорт в разделе «Свидетельство о приемке» или выдается Свидетельство о поверке.

10.5.2. Результаты периодической поверки оформляют в порядке, установленном метрологическими службами.

10.5.3. После окончания срока действия поверки, очередную поверку могут выполнить либо предприятие-изготовитель, либо любая региональная метрологическая служба, имеющая на это право, в соответствии с настоящей методикой поверки, утвержденной Госстандартом России.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие твердомера требованиям технических условий ТУ 4271-004-13286280-02 при соблюдении условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации прибора – 36 месяцев со дня его поставки потребителю.

11.3. Гарантийный срок хранения твердомера - 6 месяцев до ввода в эксплуатацию.

11.4. Гарантии Изготовителя не распространяются на элементы питания и образцовые меры твердости.

11.5. Предприятие - изготовитель проводит гарантийное, послегарантийное обслуживание и, по желанию Заказчика, периодическую поверку прибора. В случае отказа прибора в течение гарантийного срока эксплуатации Заказчик имеет право на бесплатный ремонт. Без предъявления гарантийного талона (см. Приложение 1) претензии не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

11.6. В случаях отказа в работе твердомера в периоды гарантийного и послегарантийного сроков Заказчику нужно связаться с Изготовителем, и при необходимости составить технически обоснованный акт рекламации и направить его вместе с прибором Изготовителю.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Твердомер электронный малогабаритный переносной программируемый ТЭМП-4 заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ 4271-004-13286280-02 и требованиям настоящего паспорта, прошел поверку и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп Изготовителя _____

Представитель ОТК _____

№	Дата поверки	Вид поверки	Запись о пригодности прибора	Дата следующей поверки	Поверитель (подпись), клеймо
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(штамп предприятия)

Твердомер электронный
малогабаритный переносной
программируемый
ТЭМП-4

№ _____

Дата передачи-приемки твердомера

Представитель предприятия
Изготовителя

(подпись)

Представитель предприятия
Заказчика

(подпись)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE OF MEASURING INSTRUMENTS

RU.C.28.002.A № 29216

Действителен до
" 01 " октября 2012 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний утвержден тип твердомеров электронных малогабаритных переносных ТЭМП-2, ТЭМП-3, ТЭМП-4
наименование средства измерений
ООО НПП "Технотест", г.Москва
наименование предприятия-изготовителя

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № **35890-07** и допущен к применению в Российской Федерации.

Описание типа средства измерений приведено в приложении к настоящему сертификату.

Заместитель
Руководителя



В.Н.Крутиков

10 " 10 2007 г.

Заместитель
Руководителя

Продлен до
"....." г.

"....." 200 г.

290216

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации № МТ 043.2007

Действительно до
01.10.2012 г.

Настоящее свидетельство о регистрации удостоверяет, что
идентифицированные надлежащим образом средства измерений:

**Твердомеры электронные малогабаритные
переносные
ТЭМП-2, ТЭМП-3, ТЭМП-4**

выпускаемые ООО НПП "Технотест",
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4, корп.1

по документам "Технические условия ТУ 427113-005-13286280-07"
зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 35890-07
(сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.28.002.A № 29216)
соответствуют метрологическим нормам и требованиям, установленным в этих
документах и могут быть использованы для измерения твердости в любых
пространственных положениях деталей сложной формы и крупногабаритных
изделий, имеющих труднодоступные зоны измерений, из конструкционных и
инструментальных материалов в ОАО "РЖД".

Зарегистрированы в Реестре средств измерений,
допущенных к применению в ОАО "РЖД" в разделе
«Средства измерений общепромышленного применения»
под № МТ 043.2007

Свидетельство выдано головной структурой метрологической службы
ОАО "РЖД" - Департаментом технической политики ОАО "РЖД",
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2.

Заместитель начальника
Департамента технической политики
ОАО "РЖД"



С.А.Левин
24.12.2007 г.





ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НА ПРАВО ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Действителен до

« 31 » декабря 2009 г.

Настоящий аттестат удостоверяет, что метрологической службе

ФГУП «ЦНИИТМАШ»

наименование юридического лица, адрес

109088, г. Москва, Шарикоподшипниковская ул., 4

в соответствии с приказом от 28 декабря 1999 г. № 566 предоставлено право поверки средств измерений. Метрологическая служба зарегистрирована в Реестре аккредитованных метрологических служб юридических лиц под № 0707

Область аккредитации определена приложением к настоящему аттестату и является его неотъемлемой частью.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



В. Н. Крутиков

20. 09. 03

Продлен до

Заместитель Руководителя
Федерального агентства